

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
16	MAGNETVENTIL KREIS VORNE LINKS	16	<ul style="list-style-type: none">• Eine Unterbrechung / Masseschluß der Leitung zwischen dem Magnetventil für den vorderen, linken Bremskreis und dem Steuergerät wird sofort erkannt• Ein Windungsschluß des Magnetventils bzw. ein Batterieschluß der Leitung zwischen Magnetventil und Steuergerät wird während des Anfahrtests bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit größer 6 km / h erkannt (Stromdriftmessung). <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Keine Ventilansteuerung möglich• Das ABS wird abgeschaltet• Die ABS - Kontrolleuchte wird eingeschaltet