

## F0: Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
15	MAGNETVEN - TIL VL	Zündung EIN	INAKTIV	17	- siehe Hinweis

### Hinweise:

Beim ABS - 2SH mit TC (Traction Control) sind in den Stromlaufplänen die Steuergeräteklappen für die Magnetventile als nicht zugänglich gezeichnet.

Der 6 - polige Kabelsatzstecker U 4.9 stellt die Verbindung vom Steuergerät zu den Magnetventilen her.

### Hinweise zur Fehlersuche:

- Zündung AUS
- Abdeckung vom Hydroaggregat U 4 abschrauben
- 6 - poligen Stecker U 4.9 vom Hydroaggregat U 4 abziehen
- Widerstand an 6 - poligen Stecker U 4.9 / Kl. 1 gegen Kl. 2 messen
- siehe F5: STELLGLIEDTEST, Prüfschritt 02

### Sollwert:

0,7 bis 1,7  $\Omega$

### Fehlerursache:

- Magnetventil U 4.5 (Hydroaggregat) defekt