

F0: Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
17	MAGNETV. HINTEN	Zündung EIN	INAKTIV	18	- siehe Hinweis

Hinweise:

Beim ABS - 2SH mit TC (Traction Control) sind in den Stromlaufplänen die Steuergeräteklappen für die Magnetventile als nicht zugänglich gezeichnet.

Der 6 - polige Kabelsatzstecker U 4.9 stellt die Verbindung vom Steuergerät zu den Magnetventilen her.

Hinweise zur Fehlersuche:

- Zündung AUS
- Abdeckung vom Hydroaggregat U 4 abschrauben
- 6 - poligen Stecker U 4.9 vom Hydroaggregat U 4 abziehen
- Widerstand an 6 - poligen Stecker U 4.9 / Kl. 5 gegen Kl. 6 messen
- siehe F5: STELLGLIEDTEST, Prüfschritt 04

Sollwert:

0,7 bis 1,7 Ω

Fehlerursache:

- Magnetventil U 4.7 (Hydroaggregat) defekt