

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ..
29	MAGNETVENTIL KREIS HINTEN RECHTS	14, 16	<ul style="list-style-type: none">• Zündung EIN seit 3.4 s• Ventil-Relais ist geschlossen (Bremse betätigt)• Ventilspannung-Istwert wird bewertet und zeigt nicht plausiblen Wert (Ventil-Stromkreis oder Treiber-Ausgang Fehlfunktion) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet. <p>Hinweis: Sind mehrere Fehlercodes gesetzt, überprüfe auch spannungsversorgung und masse.</p>

vectra16v.com