FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilf
44	RADSENSOR HINTEN LINKS SIGNAL- FEHLER	C-7
	ABS-Regelung aktiv	
	Obige Bedingungen müssen für mindestens 60 s erfüllt sein	
	oder	
	Falsches Signal vom Fahrgeschwindigkeits-Sensor	
	Fahrzeuggeschwindigkeit ist größer 6 km/h	
	Obige Bedingungen müssen für mindestens 20 s erfüllt sein	
	Auswirkung:	
	Die ABS-Funktion wird gesperrt.	
	Betroffene Klemmen: 9, 8	