

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler-code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
76	S. KICKDOWN SPANNUNG NIEDRIG	19/21	<ul style="list-style-type: none"> • Alle außer MJ '89 XC Getriebe • Bei Zündung EIN wird der Fehler nicht erkannt. <p>Modelljahr '91:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erscheint der Fehler nach dem Starten des Motors, wird der Fehler erkannt, wenn die Kickdown-Funktion bei einer Drosselklappenöffnung < 70 % ausgelöst wird. Die Kickdown-Funktion kann nicht aktiviert werden. <p>Modelljahr '92:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erscheint der Fehler nach dem Starten des Motors, wird der Fehler erkannt, wenn die Kickdown-Funktion bei einer Drosselklappenöffnung < 90 % ausgelöst wird. Die Kickdown-Funktion ist weiterhin möglich bei einer Drosselklappenöffnung > 90 %. <p>Bei Fehlererkennung wird der Fehler abgespeichert und das Notlaufprogramm nicht aktiviert.</p>