Airbag-System ab MJ '95,5 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei
55	STEUERGERÄT ERSETZEN	-	 Zündtransistoren im Steuergerät defekt oder Elektronischer Beschleunigungssensor im Steuergerät defekt Obige Bedingungen müssen für 0,5 bis 15 s erfüllt sein Auswirkungen: Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. Hinweis: Vom Steuergerät werden noch weitere interne Steuergeräte-Fehler erkannt, die zum Abspeichern des Fehlercodes 55 führen. Gleichzeitig wird aber beim Auftreten eines solchen Fehlers die Kommunikation zwischen Steuergerät und TECH 1 verhindert.