

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
87	<p>Beifahrer-Seiten-Airbag Zündkreis Widerstand zu groß</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Widerstand des Seiten-Airbag-Zündkreises ist größer 3,6 Ohm.</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein.</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 13, 14</p>	C-9

vectra16v.com