

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-----------|--|----------------|
| 51 | <p>Steuergerät ersetzen</p> <p>Nur CAR 300:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hardwarefehler des Steuergerätes (EEPROM defekt) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Folgende Funktionen werden gesperrt: Funktion gedimmte Beleuchtung• Folgende Fehlercodes gespeichert: 52/55/21 <p>Nur CAR 400/CCR 600:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hardwarefehler des Steuergerätes (EEPROM defekt) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Radio wird ausgeschaltet.• Bis auf die folgenden werden alle weiteren Funktionen gesperrt: EIN/AUS <p>Nur CDR 500:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hardwarefehler des Steuergerätes (EEPROM defekt)• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein. <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>-</p> | C-2 |