

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
85	<p>Radio Bus Kommunikationsleitung SCL Signal zu groß</p> <p>Nur CCR 600:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurzschluß gegen Spannung im Stromkreis zur Steuergeräte-Klemme 17</li><li>• Der Fehler wird durch Prüfsignale direkt nach Einschalten des Radios erkannt und abgespeichert.</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle Radio-Funktionen bleiben in Betrieb.</li><li>• Flackernde, inkorrekte oder keine Anzeige im Info Display</li></ul> <p><b>Hinweis:</b></p> <p>Der Fehlercode wird gelöscht, wenn während 20 maliger Erkennung des Radio-Einschaltvorgangs dieser Fehler nicht vorhanden ist.</p> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 17, 18, 22, 4</p>	C-6