

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
89	<p>Radio Bus Kommunikationsleitung SCL/MRQ Kurzschluß</p> <p>Nur CCR 600:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß im Kabelsatz zwischen: Synchronisationsleitung (SCL) und Anforderungsleitung (MRQ)• Der Fehler wird durch Prüfsignale direkt nach Einschalten des Radios erkannt und abgespeichert. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle Radio-Funktionen bleiben in Betrieb.• Flackernde, inkorrekte oder keine Anzeige im Info Display <p>Hinweis:</p> <p>Der Fehlercode wird gelöscht, wenn während 20 maliger Erkennung des Radio-Einschaltvorgangs dieser Fehler nicht vorhanden ist.</p> <p>Betroffene Klemmen: 17, 18, 22, 4</p>	C-6