

Tafel 2, Digitale Diesel Elektronik DDE 2.1 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
55	STEUERGERÄT ERSETZEN	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopplung zwischen Mikroprozessor 1 und 2 im Steuergerät nicht plausibel</li> <li>• Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Ausfall Mikroprozessor 1: Die Leistung wird reduziert und die Leerlaufdrehzahl erhöht.</li> <li>• Bei Ausfall Mikroprozessor 2: Die Leistung wird reduziert.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> In beiden Fällen ist der Fahrkomfort eingeschränkt.</p> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopplung zwischen Mikroprozessor 1 und 3 nicht plausibel</li> <li>• Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Motor wird abgestellt.</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardwarefehler der EEPROM-Zellen des Mikroprozessors</li> <li>• Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es werden keine Regelungen durch das Steuergerät vorgenommen.</li> </ul>