

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
34	<p data-bbox="296 331 592 432">REGELABWEICHUNG SPRITZBEGINN KONTR.</p> <ul data-bbox="296 472 1339 819" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 472 1339 539">• Aktueller Spritzbeginn-Wert ist kleiner als Soll-Spritzbeginn-Wert minus 2 °KW .<li data-bbox="296 580 357 613">oder<li data-bbox="296 647 1339 680">• Aktueller Spritzbeginn-Wert ist größer Soll-Spritzbeginn-Wert plus 2 °KW<li data-bbox="296 714 847 748">• Motordrehzahl ist größer 1100 U/min<li data-bbox="296 781 1134 815">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 21 s erfüllt sein <p data-bbox="296 857 480 891">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 925 1086 1093" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 925 1086 958">• Kraftstoffeinspritzmenge wird auf 21 mg/Hub reduziert.<li data-bbox="296 992 863 1025">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet<li data-bbox="296 1059 807 1093">• Maximale Leistung wird reduziert. <p data-bbox="296 1126 421 1160">Hinweis:</p> <p data-bbox="296 1193 1267 1272">Aktueller Spritzbeginn-Wert wird vom Nadel-Bewegungsfühler ermittelt; Soll-Spritzbeginn-Wert wird vom Steuergerät berechnet.</p> <p data-bbox="296 1305 600 1339">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="296 1350 416 1384">10, 5, 12</p>	C-20