

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
18	SIGNALHORN REL.	Siehe Schnellprüfliste Prüfschritt 14 18		25

Fehlersuche

Sollwert

Fehlerursache

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Spannung messen an DWA-Steuergerät K 94 Kl. 24 gegen Fahrzeugmasse.

INAKTIV
> 6 Volt

- Verbindungsleitungen vom DWA-Steuerger. zum Signalhorn unterbrochen

oder

- Signalhorn defekt

- Sicherung F 38 defekt

- Alarm auslösen!

wechselnd: INAKTIV
AKTIV
oder: < 3 Volt
> 6V
Signalhorn aktiv

Verbindung vom DWA-Steuergerät zur Fahrzeugmasse unterbrochen

- DWA-steuergerät defekt

vectra16v.com