

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0195	Motoröl Temperaturfühler Signal zu groß	C-10
	<ul style="list-style-type: none">• Die Spannung am Steuergeräte-Eingang (Klemme 63) ist größer 4,7 V. (Kurzschluß gegen Spannung oder Stromkreis-Unterbrechung) <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät nimmt 100 °C als Ersatzwert. <p>Betroffene Klemmen: 33, 63</p>	

vectra16v.com