

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P1501	<p data-bbox="295 331 1181 365">Wegfahrsperrung nicht oder falsch initialisiert</p> <ul data-bbox="295 405 1233 719" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 405 1233 472">• Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät nicht oder falsch initialisiert</li></ul> <p data-bbox="295 512 357 546">oder</p> <ul data-bbox="295 584 1198 719" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 584 1198 618">• Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät deaktiviert</li><li data-bbox="295 651 1198 719">• Motor-Steuergerät erkennt ohne Anforderung "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrung-Steuergerät</li></ul> <p data-bbox="295 757 480 790"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 824 1310 965" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 824 1310 857">• Die Motor-Kontrollleuchte wird getaktet (blinkt).</li><li data-bbox="295 891 1310 965">• Ca. 0,5 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.</li></ul> <p data-bbox="295 1003 421 1037"><b>Hinweis:</b></p> <p data-bbox="295 1070 1278 1211">Neue Steuergeräte werden mit dem Status "Wegfahrsperrung deaktiviert" ausgeliefert. Solange die Funktion der Wegfahrsperrung nicht durch die entsprechende Programmierfunktion aktiviert wurde, bleibt der Fehlercode P1501 gespeichert.</p> <p data-bbox="295 1249 600 1283"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="295 1290 331 1323">43</p>	C-5