

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-------|--|---------|
| P1631 | Steuergerät Einspritzpumpe ersetzen | C-14 |
| | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 412 1267 443">• Hardwarefehler des Einspritzpumpen-Steuergeräts (EEPROM defekt) <p data-bbox="296 484 480 515">Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 557 807 588">• Maximale Leistung wird reduziert.<li data-bbox="296 629 863 660">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet<li data-bbox="296 702 919 733">• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich. <p data-bbox="296 774 600 806">Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p> | |

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-------|--|---------|
| P1631 | Steuergerät Einspritzpumpe ersetzen | C-14 |
| | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="333 467 1358 505">• Hardwarefehler des Einspritzpumpen-Steuergeräts (RAM defekt) <p data-bbox="333 547 539 585">Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="333 626 718 665">• Motor wird abgestellt. <p data-bbox="333 706 673 744">Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p> | |

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-------|--|---------|
| P1631 | Steuergerät Einspritzpumpe ersetzen | C-14 |
| | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 412 1013 446">• Hardwarefehler des Einspritzpumpen-Steuergeräts <p data-bbox="296 484 480 519">Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 557 807 591">• Maximale Leistung wird reduziert.<li data-bbox="296 629 863 664">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet<li data-bbox="296 702 919 736">• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich. <p data-bbox="296 774 600 809">Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p> | |

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-------|---|---------|
| P1631 | Steuergerät Einspritzpumpe ersetzen | C-14 |
| | <ul style="list-style-type: none">• Hardwarefehler des Einspritzpumpen-Steuergerätes (A/D-Wandler defekt) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Maximale Leistung wird reduziert.• Abgasrückführventil wird abgeschaltet• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich. <p>Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p> | |

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-------|--|---------|
| P1631 | <p data-bbox="310 355 1038 386">Steuergerät Einspritzpumpe ersetzen</p> <ul data-bbox="310 433 1169 581" style="list-style-type: none"><li data-bbox="310 433 1021 464">• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P1651<li data-bbox="310 508 1169 581">• Das Motor-Steuergerät erkennt eine Funktionsstörung des Einspritzpumpen-Steuergeräts. <p data-bbox="310 622 505 653">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="310 695 677 726" style="list-style-type: none"><li data-bbox="310 695 677 726">• Motor wird abgestellt. <p data-bbox="310 767 631 798">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="310 809 485 840">7, 22, 51, 67</p> | C-14 |

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-------|---|---------|
| P1631 | <p data-bbox="300 348 1003 379">Steuergerät Einspritzpumpe ersetzen</p> <ul data-bbox="300 422 1295 565" style="list-style-type: none"><li data-bbox="300 422 1089 453">• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0725, P1345<li data-bbox="300 495 1295 565">• Vergleich der Motor- und Einspritzpumpendrehzahl ergibt einen nicht plausiblen Wert. <p data-bbox="300 607 488 638">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="300 679 654 710" style="list-style-type: none"><li data-bbox="300 679 654 710">• Motor wird abgestellt. <p data-bbox="300 752 610 783">Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p> | C-14 |

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-------|--|---------|
| P1631 | Steuergerät Einspritzpumpe ersetzen | C-14 |
| | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 405 1321 473">• Softwarefehler des Einspritzpumpen-Steuergeräts (Pumpenkennfeld nicht programmiert) <p data-bbox="296 514 480 547">Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 583 639 615">• Motor wird abgestellt. <p data-bbox="296 651 421 684">Hinweis:</p> <p data-bbox="296 720 1222 789">Die Programmierung des Pumpenkennfeldes kann nur beim Hersteller erfolgen.</p> <p data-bbox="296 825 600 858">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="296 863 461 896">7, 22, 51, 67</p> | |