

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkung
62	DKA-Regler Belüftungszeit zu lang	06, 11	<ul style="list-style-type: none"> • Der Fehlercode wird gesetzt, wenn die belüftende Ventilzeit zu lang ist. <p>Hinweis: Bei kleinen Soll/Istwertabweichungen wird der Drosselklappenansteller über Timer gepulst. Werden die adaptiven Ventilsteuerzeiten bei betriebswarmem Motor und ausreichender Spannungsversorgung (>12,8V) zu lang, wird der Fehlercode gesetzt.</p>	34/16

vectra16v.com