

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkung
63	DKA-Regler entlüftende Zeit zu lang	06, 12	<ul style="list-style-type: none"> • Der Fehlercode wird gesetzt, wenn die evakuierende Ventilzeit zu lang ist. <p>Hinweis: Bei kleinen Soll-/Istwertabweichungen wird der Drosselklappenansteller über Timer gepulst. Werden die adaptiven Ventilsteuerzeiten bei betriebswarmem Motor und ausreichender Spannungsversorgung (>12,8V) zu lang, wird der Fehlercode gesetzt.</p>	33/16

vectra16v.com