

Tafel 2 - Fehlercodetabelle

Fehler - code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
71	ANSAUGLUFT-TEMP. SENSOR SPANNUNG HOCH	05	<ul style="list-style-type: none">• Motor läuft länger als 180 s• Drosselklappe ist länger als 10 s geschlossen (Leerlauf)• Ansauglufttemperatur > 35,4 °C (Kurzschluß gegen Batteriespannung oder Unterbrechung) <p>Wenn Fehlercode 71 erkannt wurde, wird mit einem Ersatzwert von 20 °C gerechnet. Die Lernfunktionen werden gesperrt, und es wird mit den letzten gültigen Werten gerechnet</p>	

vectra16v.com