

Tabelle 2, Fehlercodes

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
22	DROSSELKLAPPEN - POTI SPANNUNG NIEDR.	02	<ul style="list-style-type: none">Spannung Drosselklappenwinkelgeber unter 0,1 V (Kurzschluß an Masse) Ersatzwert: Das Steuergerät rechnet mit einem Drosselklappenwinkel von 305. Andere Funktionen erkennen nur Teillast und Vollast. Erkennung hängt von Motorlastsignal, Motordrehzahl - und Luftmassenmessersignal ab.

vectra16v.com