

- Motor läuft seit mindestens 180 s
- Drosselklappe ist länger als 10 s geschlossen (Leerlauf)
- Ansaugluft-Temperatur ist kleiner $-36,75\text{ °C}$
(Kurzschluß gegen Spannung)

Ersatzwert:

- Das Steuergerät nimmt $20,25\text{ °C}$ als Ersatzwert.

Auswirkung:

- Die Lernfunktionen werden gesperrt und es wird mit den aktuellen Werten gerechnet.

Betroffene Klemmen:

9, 55 (X80)

(Standardwert)

9, 55 (X126)

(2003)