

- Endstufen-Diagnose im Steuergerät  
(Stromkreis-Unterbrechung)

**Ersatzwert:**

- Das Steuergerät zieht den Zündzeitpunkt aus Sicherheitsgründen um 12 °KW nach spät.  
(Wert variiert in Abhängigkeit von Motordrehzahl und Motorlastsignal)

**Auswirkung:**

- Folgende Funktionen werden gesperrt:  
Klopregelungs-Adaptierung

**Betroffene Klemmen:**

1, 14, 24, 25, 29 (X57)

vectra16v.com