

- Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät nicht oder falsch initialisiert

oder

- Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät deaktiviert
- Motor-Steuergerät erkennt ohne Anforderung "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrung-Steuergerät

Auswirkung:

- Die Motor-Kontrollleuchte wird getaktet (blinkt).
- Ca. 1 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.

Hinweis:

Neue Steuergeräte werden mit dem Status "Wegfahrsperrung deaktiviert" ausgeliefert. Solange die Funktion der Wegfahrsperrung nicht durch die entsprechende Programmierfunktion aktiviert wurde, bleibt der Fehlercode P1501 gespeichert.

Betroffene Klemmen:

12, 36 (X58)