

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
33	AGR VENTIL SPANNUNG NIEDRIG	30	<ul style="list-style-type: none">• Endstufendiagnose im Steuergerät (Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreis - Unterbrechung) <p>Ersatzwerte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät zieht den Zündwinkel um bis zu 12 °KW (X 25 XE) bzw. 6 °KW (X 30 XE) nach spät. Der Wert variiert in Abhängigkeit von der Motordrehzahl und dem Motorlastsignal. <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Klopfregelung wird gesperrt

vectra16v.com