

## F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
34	AGR VENTIL SPANNUNG HOCH	30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Endstufendiagnose im Steuergerät (Kurzschluß gegen Spannung)</li></ul> <p><b>Ersatzwerte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Steuergerät zieht den Zündwinkel um bis zu 12 °KW (X 25 XE) bzw. 6 °KW (X 30 XE) nach spät. Der Wert variiert in Abhängigkeit von der Motordrehzahl und dem Motorlastsignal.</li></ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Klopfregelung wird gesperrt</li></ul>

vectra16v.com