F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei
71	ANSAUGLUFT- TEMP. SENSOR SPANNUNG HOCH	05	 Motor läuft seit mindestens 3 min Drosselklappe ist länger als 10 s geschlossen (Leerlauf) Ansauglufttemperatur ist kleiner als - 35,4 °C (Kurzschluß gegen Spannung) Ersatzwerte: 20 °C Auswirkungen: Generell werden die Lernfunktionen (Lambda -, Leerlauf - und Klopfregelung) gesperrt und mit den letzten gültigen Werten gerechnet.