

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
17	EINSPRITS-VENTIL KREIS (E)	44	<ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Soll-Istwert-Abweichung am Ausgangstreiber Kraftstoffeinspritzventil• Kraftstoffpumpe läuft• Batteriespannung größer als 10 V• Folgender Fehlercode nicht gespeichert: 32• Obige Bedingungen müssen mindestens viermal pro Sekunde erfüllt sein <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Motorkontrolleuchte ist AN

vectra16v.com