

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
33	SAUGROHR- DRUCK- SENSOR SPANNUNG HOCH	06	<ul style="list-style-type: none"> • Motor läuft • Drosselklappenöffnung kleiner als 19 % • Vollstanreicherung nicht aktiviert • Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 21, 22 • Saugrohrabsolutdruck größer als 98,5 kPa • Obige Bedingungen müssen für mindestens 2,5 s erfüllt sein <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor läuft nicht: Saugrohrdruck gleich 90 kPa • Motor läuft: Das Steuergerät berechnet den Saugrohrdruck in Abhängigkeit von Motordrehzahl und Drosselklappen- stellung <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Sekundärlufteinblasung wird abgeschaltet • Die Langzeitkorrektur der Gemischanpassung wird abgeschaltet