

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
55	STEUERGERÄT ERSETZEN	-	<ul style="list-style-type: none"> • Selbsttest des EEPROMs: • Das Abspeichern der Lernwerte und der Einstellungen in den EEPROM kann vom Steuergerät nicht durchgeführt werden • Bei Zündung EIN wird der Fehler sofort erkannt <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Motorkontrolleuchte ist AN. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsttest des EEPROMs: • Die vom Steuergerät gelesene Konfigurationsnummer des EEPROMs stimmt nicht. • Bei Zündung EIN wird der Fehler sofort erkannt <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Motorkontrolleuchte ist AN. • Der Motor startet nicht. <p>Hinweis: Wenn Fehlercode 55 gespeichert ist, folgende Anweisungen durchführen:</p> <p>Batterie abklemmen; Batterie wieder anklemmen; Fehlercode löschen und erneut Fehlercode lesen; Wenn Fehlercode 55 erneut auftritt: Steuergerät wechseln;</p>