

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1231	<p data-bbox="295 331 612 394">KRAFTST . PUMP . REL KONTAKT PROBLEME</p> <ul data-bbox="295 436 1283 716" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 436 507 465">• Motor AUS</li><li data-bbox="295 508 1171 537">• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0200, P0230, P0335</li><li data-bbox="295 580 1283 642">• Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Soll-Istwert-Abweichung am Ausgangstreiber Kraftstoffeinspritzventil</li><li data-bbox="295 685 1118 714">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 2 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="295 757 480 786"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 826 1283 889" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 826 1283 889">• Die Motorkontrolleuchte wird beim nächsten "Zündung EIN"-Vorgang eingeschaltet.</li></ul> <p data-bbox="295 931 600 994"><b>Betroffene Klemmen:</b> A12</p>	C-5