

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1501	<p data-bbox="296 331 592 432">WFS KEINE ODER FALSCH KODIER- UNG</p> <ul data-bbox="296 472 1233 786" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 472 1233 539">• Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät nicht oder falsch initialisiert<li data-bbox="296 584 357 607">oder<li data-bbox="296 651 1155 685">• Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät deaktiviert<li data-bbox="296 719 1198 786">• Motor-Steuergerät erkennt ohne Anforderung "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrung Steuergerät <p data-bbox="296 824 480 857">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 891 1286 1032" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 891 991 925">• Die Motor-Kontrollleuchte wird getaktet (blinkt).<li data-bbox="296 958 1286 1032">• Ca. 1 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet. <p data-bbox="296 1066 421 1099">Hinweis:</p> <p data-bbox="296 1133 1281 1279">Neue Steuergeräte werden mit dem Status "Wegfahrsperrung deaktiviert" ausgeliefert. Solange die Funktion der Wegfahrsperrung nicht durch die entsprechende Programmierfunktion aktiviert wurde, bleibt der Fehlercode P1501 gespeichert.</p> <p data-bbox="296 1312 600 1379">Betroffene Klemmen: D10</p>	C-4