

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1605	<p data-bbox="296 331 608 394">PROGRAMMIERE/ ERSETZE STEUERGERÄT.</p> <ul data-bbox="296 439 1331 790" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 1331 544">• Selbsttest des Programmspeichers: Die vom Steuergerät errechnete Prüfsumme und die im Programmspeicher (EPROM) gespeicherte Zahl stimmen nicht überein.</li><li data-bbox="347 577 411 611">oder</li><li data-bbox="296 651 1102 719">• Die vom Steuergerät gelesene Identifikationsnummer des Programmspeichers stimmt nicht.</li><li data-bbox="296 752 1038 790">• Der Fehler wird direkt bei Erkennung abgespeichert.</li></ul> <p data-bbox="296 824 480 862"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 891 711 929" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 891 711 929">• Der Motor springt nicht an.</li></ul> <p data-bbox="296 958 600 996"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="296 1008 312 1025">-</p>	C-2