FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilf
P1740	KONTINUIERLICHE DREHMOMENT- KONTR.	C-30
	• Signal "Getriebeeingriff" ist 5 mal aktiv für länger als 2,5 s (Eingriffszeit zu lang)	
	Auswirkung:	
	• Es wird keine weitere Zündverstellung während der Schaltvorgänge ausgeführt.	
	Betroffene Klemmen: C10	