

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0105	<p data-bbox="296 331 593 432">SAUGROHR-DRUCK- SENSOR SPANNUNG NIEDR.</p> <ul data-bbox="296 472 1161 779" style="list-style-type: none"><li>• Motordrehzahl ist größer 1050 U/min</li><li>• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0120</li><li>• Drosselklappen-Öffnung ist größer 18,8 %</li><li>• Saugrohrabsolutdruck ist kleiner 140 hPa (0,14 bar)</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,06 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 819 357 846">oder</p> <ul data-bbox="296 887 1161 1126" style="list-style-type: none"><li>• Motordrehzahl ist kleiner 1050 U/min</li><li>• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0120</li><li>• Saugrohrabsolutdruck ist kleiner 140 hPa (0,14 bar)</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,06 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 1167 464 1193"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="296 1234 1206 1301" style="list-style-type: none"><li>• Das Steuergerät rechnet mit einem Ersatzkennfeld, abhängig von Motordrehzahl und Drosselklappenstellung.</li></ul> <p data-bbox="296 1341 480 1368"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 1408 858 1547" style="list-style-type: none"><li>• Alle Adaptierungen werden gesperrt.</li><li>• Folgende Funktionen werden gesperrt: Sekundärlufteinblasung</li></ul> <p data-bbox="296 1588 600 1655"><b>Betroffene Klemmen:</b> D8, A7, D15</p>	C-7