

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0120	<p data-bbox="293 331 592 434">DROSSELKLAPPEN- POTI SPANNUNG NIEDR.</p> <ul data-bbox="293 472 1094 577" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 472 1094 510">• Drosselklappen-Potentiometerspannung ist kleiner 0,2 V</li><li data-bbox="293 539 1094 577">• Der Fehler wird direkt bei Erkennung abgespeichert.</li></ul> <p data-bbox="293 613 464 645"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="293 680 1227 719" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 680 1227 719">• Das Steuergerät rechnet mit einem drehzahlabhängigen Ersatzwert</li></ul> <p data-bbox="293 754 600 819"><b>Betroffene Klemmen:</b> D8, D5, B2</p>	C-6

vectra16v.com