

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0130	<p>O2 SENSOR KREIS OFFEN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Motor läuft seit mindestens 40 s</li><li>• Kühlmittel-Temperatur ist größer 75 °C</li><li>• Drosselklappen-Öffnung ist größer 6 %</li><li>• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0105, P0120</li><li>• Lambda Sonden-Spannung liegt im Bereich 350 mV bis 550 mV (Stromkreis-Unterbrechung, Lambdasondendefekt)</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 20 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Ersatzwert:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 450 mV (Lambda-Regelung ausgeschaltet)</li></ul> <p><b>Hinweis:</b></p> <p>Falls die Lambda-Sonde mit Aluminiumfolie umwickelt ist, Folie entfernen. Danach Fehlercode löschen. Wird Fehlercode P0130 erneut gesetzt, ist die Fehlersuche einzuleiten.</p> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> D9</p>	C-25