

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1231	<p data-bbox="293 331 612 394">KRAFTST . PUMP . REL KONTAKT PROBLEME</p> <ul data-bbox="293 439 1283 719" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 439 507 472">• Motor AUS<li data-bbox="293 506 1171 539">• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0200, P0230, P0335<li data-bbox="293 573 1283 647">• Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Soll-Istwert-Abweichung am Ausgangstreiber Kraftstoffeinspritzventil<li data-bbox="293 680 1118 714">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 2 s erfüllt sein <p data-bbox="293 752 480 786">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="293 819 1283 893" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 819 1283 893">• Die Motorkontrolleuchte wird beim nächsten "Zündung EIN"-Vorgang eingeschaltet. <p data-bbox="293 927 600 1001">Betroffene Klemmen: A12</p>	C-5