

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1501	<p data-bbox="296 333 592 434">WFS KEINE ODER FALSCH KODIER- UNG</p> <ul data-bbox="296 472 1233 786" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 472 1233 539">• Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät nicht oder falsch initialisiert</li><li data-bbox="296 584 357 607">oder</li><li data-bbox="296 651 1155 685">• Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät deaktiviert</li><li data-bbox="296 719 1198 786">• Motor-Steuergerät erkennt ohne Anforderung "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrung Steuergerät</li></ul> <p data-bbox="296 826 480 860"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 893 1286 1032" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 893 991 927">• Die Motor-Kontrollleuchte wird getaktet (blinkt).</li><li data-bbox="296 960 1286 1032">• Ca. 1 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.</li></ul> <p data-bbox="296 1066 421 1099"><b>Hinweis:</b></p> <p data-bbox="296 1133 1281 1279">Neue Steuergeräte werden mit dem Status "Wegfahrsperrung deaktiviert" ausgeliefert. Solange die Funktion der Wegfahrsperrung nicht durch die entsprechende Programmierfunktion aktiviert wurde, bleibt der Fehlercode P1501 gespeichert.</p> <p data-bbox="296 1312 600 1379"><b>Betroffene Klemmen:</b> D10</p>	C-4