

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0110	<p data-bbox="295 331 593 432">ANSAUGLUFTTEMP . SENSOR SPANNUNG NIEDR .</p> <ul data-bbox="295 472 1046 613" style="list-style-type: none"><li>• Ansaugluft-Temperatur ist größer 137 °C (Kurzschluß gegen Masse)</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="295 651 464 680"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="295 719 922 748" style="list-style-type: none"><li>• Das Steuergerät nimmt 5 °C als Ersatzwert.</li></ul> <p data-bbox="295 786 480 815"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 853 1331 1099" style="list-style-type: none"><li>• Tankentlüftungsventil-Regelung wird gesperrt.</li><li>• Das Tankentlüftungsventil wird auf Minimalwert gesteuert.</li><li>• Alle Adaptierungen, außer den folgenden Adaptierungen, werden gesperrt: Drosselklappen-Adaptierung Klopregelungs-Adaptierung</li></ul> <p data-bbox="295 1137 600 1205"><b>Betroffene Klemmen:</b> 8, 29</p>	C-10