FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhil
P0120	DROSSELKLAPPEN- POTI SPANNUNG NIEDR.	C-7
	• Drosselklappen-Potentiometerspannung ist kleiner 0,08 V (Kurzschluß gegen Masse)	
	Obige Bedingung muß für mindestens 0,2 s erfüllt sein	
	Ersatzwert:	
	• Kein Fehlercode P0100 erkannt: Das Steuergerät rechnet mit einem intern aus Motordrehzahl und Luftmasse errechneten Drosselklappenwinkel. Fehlercode P0100 erkannt: Das Steuergerät rechnet mit einem Drosselklappen-Winkel von 4,2 °.	
	Auswirkung:	
	Tankentlüftungsventil-Regelung wird gesperrt.	
	Das Tankentlüftungsventil wird auf Minimalwert gesteuert.	
	Alle Adaptierungen werden gesperrt.	
	Wenn Fehlercode P0100 erkannt wurde: Die Lambdaregelung wird gesperrt.	
	Betroffene Klemmen: 18, 26, 29	