

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0130	<p data-bbox="296 331 592 398">O2 SENSOR NICHT IM SOLLBEREICH</p> <ul data-bbox="296 439 874 725" style="list-style-type: none"><li>• Motor nicht im Betriebszustand: Start Nachstart Schubabschaltung Vollast</li><li>• Motor läuft im Leerlauf Kühlmittel-Temperatur ist größer 43 °C</li></ul> <p data-bbox="296 763 357 792">oder</p> <ul data-bbox="296 831 1225 1218" style="list-style-type: none"><li>• Motor läuft im Last-Bereich Kühlmittel-Temperatur ist größer 40 °C</li><li>• Steuergerät hat mindestens 30 Lambda Sonden-Signalwechsel (Mager-Fett-Mager Übergänge) erkannt.</li><li>• Die Differenz zwischen der mittleren maximalen und der mittleren minimalen Lambdasonden-Spannung ist kleiner 1,0 V (Differenz des Lambda Sonden-Spannungssignals zu klein)</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 5,0 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 1256 480 1285"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 1323 1299 1464" style="list-style-type: none"><li>• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.</li><li>• Das Tankentlüftungsventil wird auf Minimalwert gesteuert.</li></ul> <p data-bbox="296 1503 600 1532"><b>Betroffene Klemmen:</b> 36, 10, 29</p>	C-23