FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0340	NOCKENWELLEN S. SIG. FEHLERHAFT	C-14
	 Der Signalwechsel des Nockenwellensensors erfolgte beim Motorstart nicht zwischen dem 1. und 6. Signalwechsel des Kurbelwellensensors Wenn Fehlercode P0340 und eine Motordrehzahl größer als 8000 U/min erkannt wurden, wird zusätzlich Fehlercode P0335 (Kurbelwellen-Sensorfehler) gespeichert. (Kurzschluß der Signalleitung gegen Oszillatorleitung) (Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreis-Unterbrechung) (Zuordnung von Kurbelwellen-Stellung zu Nockenwellen-Stellung ist 	
	nicht korrekt) • Obige Bedingung muß für mindestens 3,5 s erfüllt sein Ersatzwert:	
	• Während des Warmlaufens des Motors (Drehzahl kleiner als 736 U/min) wird die Drehzahl auf 4512 U/min begrenzt, die Zündung um 12 °KW nach spät verstellt und die Klopfregelung gesperrt. Im Betrieb läuft der Motor ohne Einschränkungen weiter.	
	Hinweis:	
	• Ein abrupter Ausfall des Nockenwellensignals im Betrieb (ohne Wackelkontakt) kann erst beim nächsten Motorstart erkannt werden.	
	"Notlauf-Programm" bleibt bis zum nächsten Zündung AUS aktiv.	
	Betroffene Klemmen: 13, 31, 32, 29	

Γ