

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1501	<p>WFS KEINE ODER FALSCH KODIER- UNG</p> <ul style="list-style-type: none">• Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät nicht oder falsch initialisiert <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none">• Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät deaktiviert• Motor-Steuergerät erkennt ohne Anforderung "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrung Steuergerät• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,5 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Motor-Kontrollleuchte wird getaktet (blinkt).• Ca. 1,2 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet. <p>Hinweis:</p> <p>Neue Steuergeräte werden mit dem Status "Wegfahrsperrung deaktiviert" ausgeliefert. Solange die Funktion der Wegfahrsperrung nicht durch die entsprechende Programmierfunktion aktiviert wurde, bleibt der Fehlercode P1501 gespeichert.</p> <p>Betroffene Klemmen: 5</p>	C-5